

Mode d'emploi · Betriebsanleitung

Date: 10/22

# | Type TW800

Connecteur WEH® pour essai de fonctionnement et de mise en pression sur des pièces avec embouts évasés, élargis, crénelés, à bride, à collerette ou à filetage externe

WEH® Adapter zur Druck- und Funktionsprüfung an Bauteilen mit Sicken, Bördeln, Bund, Flansch, Stutzen und Außengewinde





## LANGUAGES

---

<b>FR</b>	<b>TYPE TW800.....</b>	<b>4</b>
	Connecteur WEH® pour essai de fonctionnement et de mise en pression sur des pièces avec embouts évasés, élargis, crénelés, à bride, à collet ou à filetage externe	
<b>DE</b>	<b>TYP TW800.....</b>	<b>32</b>
	WEH® Adapter zur Druck- und Funktionsprüfung an Bauteilen mit Sicken, Bördeln, Bund, Flansch, Stutzen und Außengewinde	

La version allemande est l'original faisant foi.

Fabricant : WEH GmbH Verbindungstechnik - ci-après dénommé « WEH ».

Die deutsche Version ist das Original.

**Hersteller:** WEH GmbH Verbindungstechnik - im Nachfolgenden „WEH“ genannt.

# Type TW800

Le connecteur WEH® a été spécialement conçu pour l'essai de fonctionnement et de mise en pression sur des pièces avec embouts évasés, élargis, crénelés, à bride, à collet ou à filetage externe

## SOMMAIRE

<b>1. INTRODUCTION</b>	<b>6</b>
1.1 À titre de référence	6
1.2 Généralités	7
1.3 Garantie et responsabilité	7
1.4 Consignes de sécurité générales	8
1.5 Définition du personnel qualifié	9
<b>2. UTILISATION CONFORME</b>	<b>10</b>
<b>3. VUE D'ENSEMBLE / DESCRIPTION DU PRODUIT</b>	<b>11</b>
<b>4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	<b>12</b>
<b>5. STOCKAGE</b>	<b>13</b>
5.1 Consignes de sécurité pour un stockage conforme	13
5.2 Stockage	14
<b>6. OUTILS REQUIS</b>	<b>14</b>
<b>7. INSTALLATION</b>	<b>15</b>
7.1 Consignes de sécurité pour l'installation	15
7.2 Installer la conduite de fluide	16
7.3 Vérifier l'étanchéité de la connexion	16

<b>8. UTILISATION</b>	<b>17</b>
8.1 Consignes de sécurité pour l'utilisation	17
8.2 Connexion	18
8.3 Déconnexion	19
<b>9. INSPECTION / ENTRETIEN</b>	<b>20</b>
9.1 Consignes de sécurité pour l'inspection et l'entretien	20
9.2 Intervalles d'entretien	21
9.3 Vue d'ensemble des intervalles minimum d'inspection et d'entretien	22
9.4 Entretien	22
<b>10. LUBRIFICATION</b>	<b>25</b>
10.1 Consignes de sécurité pour la lubrification	25
10.2 Démontage	25
10.3 Lubrification	26
10.4 Montage	27
<b>11. DÉPANNAGE</b>	<b>28</b>
<b>12. MISE AU REBUT</b>	<b>30</b>
<b>13. ACCESSOIRES   PIÈCES DE RECHANGE</b>	<b>30</b>

La version allemande est l'original faisant foi.  
**Fabricant :** WEH GmbH Verbindungstechnik - ci-après dénommé « WEH ».

## 1. INTRODUCTION

Cher Client,

Nous sommes heureux que vous ayez choisi d'utiliser nos produits.

Le connecteur WEH® TW800 a été spécialement conçu pour l'essai de fonctionnement et de mise en pression sur des pièces avec embout évasé, élargi, crénelé, à bride, à collet ou à filetage externe.

**Veuillez prendre en compte et suivre l'ensemble des remarques et avertissements du présent mode d'emploi. Le non-respect de ces consignes peut provoquer des dommages corporels et/ou matériels.**

### 1.1 À titre de référence

Les marques et symboles utilisés dans le présent mode d'emploi ont la signification suivante:

- Les énumérations sont signalées par un trait
- ▶ Les demandes d'actions sont signalées par une flèche

### Illustrations

Les illustrations et / ou images utilisées dans ce mode d'emploi sont seulement fournies à titre indicatif uniquement et certains détails peuvent différer du produit réel. Pour en savoir plus sur les informations contraignantes, veuillez-vous référer à vos commandes individuelles.

### Abréviations / définitions des termes

Pour d'explications des abréviations et définition des termes voir appendice technique applicable du catalogue correspondant ou sur [www.weh.com](http://www.weh.com)

### Définition de mentions d'avertissement

**Prudence:** Un passage signalé par la mention «Prudence» prévient des dangers susceptibles de provoquer des blessures légères, généralement réversibles, si ces consignes ne sont pas respectées.

**Attention:** Un passage signalé par la mention «Attention» prévient des situations susceptibles de provoquer des dommages matériels et des dysfonctionnements en cours de fonctionnement, si ces consignes ne sont pas respectées.

**Remarque:** Un passage signalé par la mention «Note» signale la survenue possible de dysfonctionnements en cours de fonctionnement, si ces consignes ne sont pas respectées.

**Note:** Un passage signalé par la mention «Note» délivre des informations supplémentaires pour un fonctionnement impeccable.

## 1.2 Généralités

- Veuillez d'abord lire ce mode d'emploi pour prévenir toute erreur d'utilisation et tout dommage en résultant!
- Le présent mode d'emploi contient toutes les informations et instructions nécessaires à l'utilisation du produit WEH®.
- Veuillez contrôler ensuite la livraison. Toute livraison doit comporter les documents suivants:
  - un bon de livraison
  - un original du certificat d'essai WEH (ne concerne pas les pièces de rechange)
  - un mode d'emploi WEH
- Veuillez vous adresser à WEH ou à son représentant en cas d'absence d'un de ces documents.

## 1.3 Garantie et responsabilité

- Nos conditions commerciales générales s'appliquent.
- Veuillez lire soigneusement le mode d'emploi qui suit et tenir compte des consignes de sécurité qui y figurent.
- Les indications figurant dans ce mode d'emploi correspondent aux connaissances existantes au moment de l'impression. Leur inobservance expose à la perte de la garantie. Toutes autres dispositions nécessitent l'accord écrit de la direction d'assurance-qualité WEH.
- Tous les droits de garantie expirent en cas d'infraction aux instructions de ce mode d'emploi. De plus, WEH GmbH décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs résultant des défauts, en particulier pour des dommages aux autres objets et / ou des lésions corporelles.
- Prudence:** Seul WEH est habilité à réparer les produits WEH®.
- Contactez WEH ou son représentant agréé pour toute nécessité d'entretien d'un produit WEH®. Les travaux d'entretien particuliers que le client est autorisé à réaliser sont décrits et signalés par une marque spéciale dans ce mode d'emploi.
- Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales WEH®. Celles-ci sont exactement conçues pour le produit WEH® et ont subi des contrôles de qualité stricts.
- Vous êtes responsable de la bonne exécution du remplacement ou de la réparation. WEH ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou dégât en résultant. WEH n'assume aucune garantie, responsabilité des produits ou toute autre responsabilité pour le remplacement ou la réparation effectuée par vous ou un tiers ou pour toute modification technique apportée à un produit WEH®. Si vous ou un tiers ne possédez pas les qualifications nécessaires pour garantir une exécution correcte, vous devez impérativement vous abstenir de tout remplacement ou de toute réparation. Dans le cas contraire, vous vous exposez et exposez des tiers notamment à des risques de blessure.

## 1.4 Consignes de sécurité générales

- Respectez toujours les exigences, dispositions, décrets, lois, normes, règlements, directives, standards, ordonnances, interdictions et prescriptions locales, nationales et internationales applicables ainsi que toutes les normes industrielles, qualitatives et techniques applicables. Assurez-vous en particulier que vous et l'ensemble des utilisateurs respectent les exigences applicables en matière de protection et de sécurité au travail, ainsi que la sécurité produit, et veillez à satisfaire toutes les autorisations, certificats et homologations.
- Mettre ce mode d'emploi à disposition de tout personnel responsable pour la mise en place, la manipulation et l'entretien du produit WEH®.  
**Prudence:** Une application non conforme représente un risque de blessure pour l'utilisateur et peut causer des dommages matériels. Les conséquences d'une application non conforme peuvent être:
  - le connecteur ou des parties du connecteur se détachent sous l'effet de la pression
  - des fluides qui sont sous pression et peuvent être brûlants ou nocifs s'échappent
  - les flexibles de raccordement vibrent dangereusement
- Le produit WEH® et le présent mode d'emploi sont destinés à être utilisés par un personnel qualifié (voir Chapitre 1.5). Mettez le présent mode d'emploi tout particulièrement à disposition du personnel qualifié qui est responsable des différentes phases du cycle de vie (notamment stockage, installation, processus de raccordement, inspection et entretien, dépannage et mise au rebut) du produit WEH®. Le personnel qualifié doit avoir lu et compris le présent mode d'emploi.
- En cas de doute sur les instructions contenues dans ce mode d'emploi, contactez WEH avant d'utiliser le produit WEH®.
- Si certaines conditions présentent un risque pour l'opérateur, prendre les mesures de sécurité qui s'imposent.
- Ne pas utiliser le produit WEH® en cas d'endommagement ou de doutes se rapportant au bon fonctionnement du produit WEH® jusqu'à la clarification de ces points. Seul le fabricant est habilité au démontage du produit WEH®.
- Observer les données de montage indiquées dans ce mode d'emploi. Revisser avec des couples /tours de serrage plus élevés peut causer des dommages ou des ruptures à la mise en pression.
- N'utiliser aucun agent de nettoyage ou auxiliaire autre que ceux indiqués dans le présent mode d'emploi. L'utilisation d'autres agents de nettoyage ou auxiliaires peut endommager le produit WEH® ou les composants installés en aval de celui-ci.
- WEH n'est pas responsable de dommages dus à des forces ou des effets externes.

- Sous réserve d'un transport adéquat et d'un stockage correct du produit WEH®.
- N'exercez pas de forces extérieures sur le produit WEH®. Par conséquent, ne prenez pas appui sur le produit WEH® (connecté), ne vous appuyez pas dessus, ne vous suspendez pas au produit WEH® et ne montez en aucun cas sur le produit WEH®. Ne donnez pas de coups sur le produit WEH®. De tels effets de force peuvent entraîner des dommages matériels et corporels. Assurez-vous également que le produit WEH® est protégé contre tout type de piétinement ou d'écrasement.
- Les fluides qui traversent le produit WEH® peuvent devenir très chauds ou très froids, selon le domaine d'application et la situation de fonctionnement. Respectez les réglementations nationales et internationales en matière de santé et de sécurité afin d'éviter toute blessure.

### **1.5 Définition du personnel qualifié**

- Le personnel qualifié au sens du présent mode d'emploi sont les personnes qui de par leur formation professionnelle, leurs connaissances (y compris des normes et directives en vigueur), leur expérience et de savoir-faire manuel, sont à même d'évaluer de façon autonome et de réaliser en conformité les missions et travaux qui leur ont été confiés sur les produits WEH®, et qui sont également en mesure de détecter et de prévenir à temps d'éventuels dangers.

## 2. UTILISATION CONFORME

- Le connecteur WEH® TW800 a été conçu pour l'essai de fonctionnement et de mise en pression sur des pièces avec embout évasé, élargi, crénelé, à bride, à colletette ou à filetage externe. Ce connecteur est disponible en de nombreuses tailles et formes.
  - Le connecteur rapide WEH® ne convient pas pour la vidange de containers sous pression.
- Veuillez vous assurer que le produit WEH® est exclusivement utilisé de façon conforme. Tenez compte ici particulièrement des caractéristiques techniques du produit WEH® indiquées au *Chapitre 4* ainsi que du marquage sur le produit WEH® lui-même.
- Si vous nous avez commandé une adaptation spécifique, le connecteur WEH® a été spécialement adapté aux exigences et aux applications sur lesquelles vous vous êtes basé dans votre commande. Les exigences et les applications sous-jacentes sont uniquement considérées comme confirmées si celles-ci ont été approuvées expressément et par écrit par WEH. Le connecteur ne doit pas être utilisé pour des exigences et applications autres que celles confirmées par écrit par WEH.
  - En principe, le produit WEH® appartient à la catégorie des accessoires sous pression au sens de l'article 2 n° 5 de la directive des équipements sous pression 2014/68/UE et est considéré comme étant similaire à de la tuyauterie. Ce produit WEH® ne doit pas être utilisé en tant qu'accessoire de sécurité. En outre, il convient de souligner que ce produit WEH® est conçu et commercialisé conformément aux exigences de l'article 4 par. 3 de la directive des équipements sous pression 2014/68/UE. L'évaluation d'un classement différent peut, toutefois, être effectuée sur demande.

**Prudence:** Toute utilisation sortant du domaine d'application est considérée comme non conforme et peut provoquer des dommages corporels et/ou matériels.

### 3. VUE D'ENSEMBLE / DESCRIPTION DU PRODUIT



pos.	Description
1	Manchon coulissant
2	Partie inférieure
7	Joint frontal

Définition raccordements	
B1	Entrée fluide

## 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Note:** Selon l'application, les caractéristiques techniques de votre produit WEH® peuvent différer de ce mode d'emploi. Tenez toujours compte par conséquent du marquage sur le produit WEH® lui-même.

Caractéristiques	Version standard
Pression de service PS max. admissible	Vide jusqu'à 50 bars
Plage de température	+ 5 °C à +80 °C
Taux de fuite	$1 \times 10^{-3}$ mbar x l/s
Matériaux des pièces	Acier inoxydable résistant à l'usure, surfaces résistantes à la corrosion
Matériaux d'étanchéité	Joint frontal NBR
Version	Avec ou sans vanne d'arrêt intégrée
Actionnement	Actionnement manuel par manchon coulissant

## 5. STOCKAGE

### 5.1 Consignes de sécurité pour un stockage conforme

- ▶ Veiller à ce que les consignes de sécurité suivantes et les durées de stockage soient respectées en permanence.  
**Attention:** Un stockage non conforme du produit WEH® peut en diminuer sensiblement sa durée de vie.
- ▶ Protéger toujours le produit WEH® contre l'endommagement, les impuretés, le stockage inadéquat et les variations excessives de température.
- ▶ Stocker le produit WEH®, les accessoires et les pièces de rechange dans l'emballage d'origine jusqu'à la mise en service et en cas de non-utilisation.
- ▶ Stocker le produit WEH® à une température comprise entre -40 °C et +40 °C. Les températures de stockage hors de cette plage peuvent impacter la durée de vie du produit WEH®.
- ▶ Ne pas stocker le produit WEH® à proximité de sources de chaleur. Il convient d'éviter toute humidité et condensation. L'hygrométrie de stockage optimale est d'environ 65 %.
- ▶ Ne pas stocker le produit WEH® dans le même local que des dissolvants, produits chimiques, acides, carburants ou désinfectants.
- ▶ Protéger le produit WEH® de la lumière, en particulier du rayonnement du soleil, de l'oxygène, de l'ozone, de la chaleur, des rayons UV et autres influences environnementales nocives. La durée de vie de l'élastomère ou des pièces en plastique peut être sensiblement réduite sous l'influence de ces facteurs.
- ▶ Proscrire tout stockage excessif des produits WEH®. Les entrées et sorties de stock doivent être effectuées sur le principe FIFO (Premier entré - premier sorti).

## 5.2 Stockage

- Tenir compte des consignes de sécurité délivrées au Chapitre 5.1 et respecter les durées de stockage suivantes. La durée de stockage autorisée dépend de la date de livraison (date de facture/de sortie de marchandise chez WEH ou son représentant). Si le produit WEH® doit être monté dans un système complet, la durée de stockage dépend alors des composants qui présentent la durée de stockage la plus courte.

Jusqu'à 3 ans	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Contrôler l'absence de fissures extérieures sur la surface avant la mise en service. <b>Attention :</b> Remplacer impérativement les joints en élastomère présentant de fines fissures en surface. <b>Remarque :</b> En cas de doute sur l'état de vieillissement du produit WEH® stocké, contactez WEH. <b>Attention :</b> Contrôler impérativement l'étanchéité du produit WEH® avant la mise en service. Voir Chapitre 7. <i>Installation en page 15.</i></li> </ul>
> 3 ans	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remplacer impérativement tous les joints élastomère avant la mise en service.</li> <li>► Retourner le produit WEH® à WEH pour l'entretien.</li> </ul>

## 6. OUTILS REQUIS

N° d'article	Description	Installation	Entretien et lubrification
--	Clé à fourche adéquate (adaptée pour les méplats correspondants)	X	
--	Clé dynamométrique calibrée adéquate (adaptée au couple correspondant)	X	
--	Embout de clé plate adéquat (adapté pour les méplats et les clés dynamométriques correspondantes)	X	
--	Tournevis plat adapté		X
W136538	Set d'extracteur de joint torique WEH®*		X
E99-40	Lubrifiant WEH®		X

\* L'extracteur de joint torique WEH® étant en matière plastique, il s'agit d'un consommable!

## 7. INSTALLATION

### 7.1 Consignes de sécurité pour l'installation

- ▶ Contrôler la documentation livrée et le marquage sur le produit WEH®. Les données doivent correspondre en tous points à l'utilisation prévue.
  - ▶ Ne connecter le produit WEH® que sur des raccords parfaits.
  - ▶ Vérifier l'absence de tout dommage de transport, impuretés et dommages sur le produit WEH®. Si vous constatez quelque chose sur le produit WEH®, celui-ci ne doit plus être utilisé. Remplacer le produit WEH® ou l'envoyer à WEH pour entretien.
  - ▶ Ôter les sécurités de transport (telles que capuchons de protection) avant installation du produit WEH®. Les sécurités de transport permettent de protéger le produit et les raccordements pendant le transport et le stockage. Elles ne sont pas conçues pour supporter une pression ou être utilisées comme bouchons.
  - ▶ Vérifier que le système est dépressurisé. L'installation doit être effectué hors pression.
  - ▶ Éviter d'utiliser des conduites de fluide courtes et des rayons de courbure étroits. Des forces latérales peuvent entraîner des fuites et des dommages aux composants et gêner le processus de raccordement du connecteur rapide WEH®.
  - ▶ Utiliser des câbles d'arrêt, des cloisons, etc. pour une sécurité de travail accrue lors d'applications ou de situations dangereuses.
  - ▶ Utiliser des bagues USIT pour étanchéifier les raccordements.
  - ▶ Avant installation, vérifier si les contre-pièces sont conçues pour les valeurs de montage prescrites par WEH pour le produit WEH® (voir *Chapitre 7.2 Installer la conduite de fluide*).
- Remarque:** Ces valeurs de montage (couples de serrage, tours de serrage, etc.) sont des valeurs valables exclusivement pour des composants livrés par WEH.

## 7.2 Installer la conduite de fluide

**Note:** Les descriptions et chiffres mentionnés ci-après se réfèrent au Chapitre 3. VUE D'ENSEMBLE / DESCRIPTION DU PRODUIT en page 11.

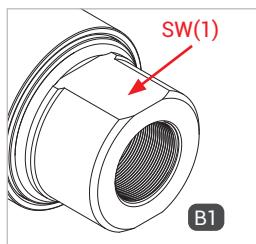


Figure 1

- ▶ Dévisser les capuchons de protection du raccordement.
- ▶ Lors du montage de la conduite de fluide, exercer une contrepression sur le méplat SW (1) (Figure 1) à l'aide d'une clé plate.
- ▶ Visser hermétiquement l'entrée fluide «B1» à l'embout de raccordement de la conduite de fluide (Figure 1). Voir le tableau ci-dessous pour les couples de serrage.  
**Remarque :** En présence d'un filetage NPT, envelopper préalablement le raccord conique avec une bande téflon (1,5 couche). Visser fermement dans le raccord et monter conformément aux données du tableau ci-dessous.

Raccordements	Couple de serrage Filetage G	Tours de serrage Filetage NPT*
1/8" filetage interne	10 Nm ± 2 Nm	2,0 - 3,0
1/4" filetage interne	30 Nm ± 2 Nm	2,0 - 3,0
3/8" filetage interne	40 Nm ± 2 Nm	2,0 - 3,0
1/2" filetage interne	50 Nm ± 2 Nm	2,0 - 3,0
3/4" filetage interne	60 Nm ± 2 Nm	2,0 - 3,0

\* un tour représente 360°

- ▶ Veuillez vous référer à la taille de raccordement marquée sur votre appareil.
- Autres tailles de raccordements possibles sur demande.

## 7.3 Vérifier l'étanchéité de la connexion

- ▶ Connecter le connecteur rapide à une pièce d'essai raccordée.
- ▶ Mettre lentement le connecteur et le flexible de remplissage sous pression de service.  
**Prudence:** La pièce d'essai doit être verrouillée.
- ▶ Vérifier l'étanchéité du connecteur, la connexion à la conduite de fluide et la connexion à la pièce d'essai.  
**Attention:** Ne pas utiliser un traceur en spray contenant de l'ammoniaque au risque d'engendrer la corrosion du connecteur.

## 8. UTILISATION

### 8.1 Consignes de sécurité pour l'utilisation

**Note:** Les descriptions et chiffres mentionnés ci-après se réfèrent au Chapitre 3. VUE D'ENSEMBLE / DESCRIPTION DU PRODUIT en page 11.

- ▶ Avant de mettre le connecteur WEH® sous pression, raccorder celui-ci à une pièce d'essai.
- ▶ Ne jamais utiliser la force pour actionner le système.
- ▶ Respecter **strictement** le bon ordre de connexion et de déconnexion du connecteur rapide WEH®.
- ▶ Raccorder et débrancher le connecteur WEH® uniquement hors pression.
- ▶ Ne connecter le connecteurWEH® qu'à des pièces d'essai parfaites.
- ▶ Aligner le connecteur WEH® dans l'axe pour éviter d'endommager le joint frontal par d'éventuels bords saillants de la pièce d'essai.
- ▶ Après la connexion, tirer toujours sur le connecteur WEH® pour assurer son assise correcte et le bon serrage des mâchoires avant d'introduire le fluide sous pression.
- ▶ Les pinces de serrage du connecteur rapide WEH® sont conçues pour agripper la pièce d'essai. Tenir vos doigts et autres objets éloignés des mâchoires en actionnant le connecteur.  
**Prudence:** Le non-respect peut engendrer les conséquences suivantes:
  - Danger de pincement des doigts lors du branchement
  - Risques de blessures et de dommages matériels par des pièces qui se détachent sous haute pression
  - Risques de blessures par la fuite de fluide à haute pression
  - Risques de blessures par des tuyaux non sécurisés
- ▶ Pour les connecteurs WEH® sans vanne d'arrêt intégrée, du fluide d'essai peut s'échapper lors du verrouillage. Déconnecter le connecteur uniquement dans des conditions absolument sûres.

## 8.2 Connexion

- ▶ Saisir le connecteur au niveau du manchon coulissant (pos. 1).
- ▶ Insérer le connecteur en position verticale sur la pièce d'essai. Le joint frontal est ainsi préservé des dommages causés par d'éventuels bords saillants de la pièce d'essai et le bon raccordement est garanti.

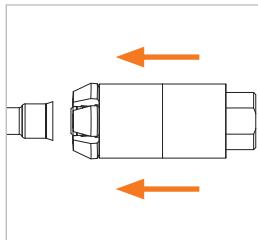


Figure 2

- ▶ Faire glisser le connecteur sur le manchon coulissant (pos. 1) vers l'avant sur la pièce d'essai (Figure 2). Le connecteur doit s'enclencher avec un clic audible. La bague d'arrêt doit être visible (Figure 3) et les bords extérieurs du diamètre externe des mâchoires de serrage ne doivent plus être visibles (Figure 4 et Figure 5). La vanne d'arrêt intégrée, si elle existe, s'enfonce lors du raccordement du connecteur.
- Attention:** Si le connecteur ne s'emboîte pas, les bords extérieurs du diamètre externe des mâchoires de serrage sont visibles ou la bague d'arrêt ne l'est pas, cela indique que le connecteur n'est pas correctement raccordé. Le connecteur peut se détacher et le fluide s'échapper.

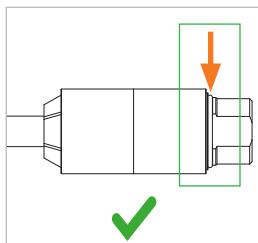


Figure 3

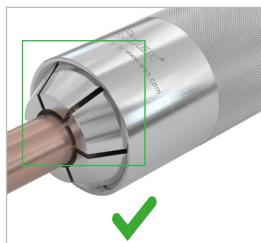


Figure 4



Figure 5

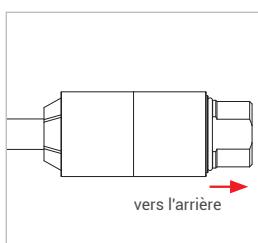


Figure 6

- ▶ Tirer légèrement sur la partie inférieure (pos. 2) flèche rouge (Figure 6) du connecteur dans le sens inverse du raccordement pour s'assurer de la bonne assise du connecteur.
- La connexion étanche entre le connecteur et la pièce d'essai est établie.
- ▶ Pour commencer le processus d'essai, mettre l'entrée fluide «B1» sous pression.

### 8.3 Déconnexion

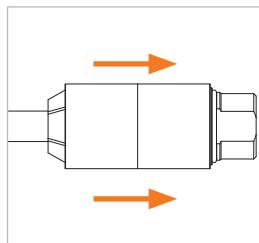


Figure 7

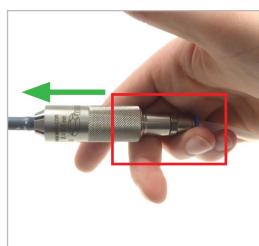


Figure 8

- ▶ À la fin du processus d'essai, purger intégralement la conduite de fluide.  
**Prudence:** Commencer par mettre le système hors pression, avant de débrancher.
- ▶ Saisir le connecteur au niveau du manchon coulissant (pos. 1).
- ▶ Tirer le manchon coulissant (pos. 1) en arrière (*Figure 7*). La connexion à la pièce d'essai est ainsi desserrée et le connecteur peut être retiré par l'arrière.  
**Attention:** S'il n'est pas possible de retirer le connecteur de la pièce d'essai :
  - Attendre un bref moment
  - Ne jamais utiliser la force
  - Ne pas utiliser d'outils (p. ex. marteau)
  - Saisissez le connecteur par sa partie inférieure (pos. 2) et le flexible avec une main (voir la zone entourée en rouge) et appuyez contre la pièce d'essai (flèche verte, *figure 8*). Tirez le manchon coulissant (pos. 1) vers l'arrière.

## 9. INSPECTION / ENTRETIEN

**Note:** Les descriptions et chiffres mentionnés ci-après se réfèrent au Chapitre 3. VUE D'ENSEMBLE / DESCRIPTION DU PRODUIT en page 11.

**Attention:** En cas de détection de dommages sur le produit WEH® ou de disfonctionnement, appliquer les mesures énoncées au Chapitre 11. Dépannage en page 28. Les produits WEH® endommagés ou non étanches doivent être retournés à WEH pour l'entretien.

### 9.1 Consignes de sécurité pour l'inspection et l'entretien

- Pour procéder aux opérations d'entretien, le produit WEH® doit être dépressurisé et démonté.
  - ▶ Vérifier l'absence de toute fuite sur le produit WEH® après les travaux d'entretien. Se référer au Chapitre 7. Installation en page 15.
  - Il n'est pas nécessaire que le produit WEH® soit démonté pour l'inspection, il doit néanmoins être dépressurisé.
  - ▶ Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales WEH®. Celles-ci sont exactement conçues pour la présente application et ont subi des contrôles de qualité stricts.
  - ▶ Ne jamais endommager les garnitures ou les composants d'étanchéité.
  - ▶ Avant tout remontage, contrôler l'absence de dommages et d'impuretés sur les composants, filetages et éventuellement garnitures. En cas de dommage, remplacer le produit WEH® ou l'envoyer à WEH pour entretien. Ne plus utiliser le produit WEH®.
  - ▶ N'installer des pièces de rechange WEH® que si celles-ci sont totalement exemptes d'huile, de graisse et de poussières.
  - ▶ Avant remontage, souffler le produit WEH® et les composants associés avec de l'air comprimé déshuilé et supprimer les incrustations de crasse à l'aide d'un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de solvants, mais exclusivement de l'eau claire comme nettoyant.
  - Attention:** Le soufflage de la crasse doit être exclusivement réalisé à l'air comprimé déshuilé.
  - Remarque:** Veiller à ce qu'aucun détergent ne pénètre dans le flux de gaz.
  - ▶ Éviter tout contact avec des réactifs chimiques à base d'huile minérale. Ils pourraient causer la contamination et l'endommagement du produit WEH®.

## 9.2 Intervalles d'entretien

- Inspectez le produit WEH® à intervalles réguliers en fonction des conditions d'utilisation rencontrées, mais au moins tous les 3 mois. Au bout de 20.000 cycles ou 3 ans maximum, à compter de la date de livraison (date de facture / de sortie de marchandises côté WEH ou du représentant), le produit WEH® doit être envoyé à WEH pour entretien.  
Ces intervalles peuvent cependant être considérablement plus courts en fonction de votre application individuelle. En cas d'anomalies constatées, en particulier dans le cadre de l'inspection régulière, envoyez donc le produit WEH® immédiatement à WEH pour entretien. Si vous n'inspectez pas le produit WEH® de manière régulière et si vous ne l'envoyez pas à WEH pour entretien, cela peut entraîner notamment des fuites et dans certaines circonstances des pannes et/ou des accidents.
- Pour les appareils destinés à des applications à l'eau froide ou chaude, le disque d'étanchéité du connecteur doit être régulièrement lubrifié avec la graisse intense WEH® réf. E99-40 pour éviter la marche à sec et garantir le bon fonctionnement. Les signes d'une marche à sec peuvent être par exemple le mauvais fonctionnement des processus de connexion et déconnexion. En fonction du degré d'encrassement du système, il incombe à l'exploitant de définir par lui-même si nécessaire un intervalle d'entretien approprié.

## 9.3 Vue d'ensemble des intervalles minimum d'inspection et d'entretien

N°	Inspection	Première fois (avant la mise en service)	Tous les jours	Toutes les semaines
1	Contrôler l'absence de détériorations et la propreté du joint frontal	X	X	
2	Contrôler l'état extérieur, l'absence de détérioration et la propreté	X		X
3	Contrôler l'absence de détériorations sur le manchon coulissant	X		X
4	Contrôler l'absence de détériorations et le bon fonctionnement des mâchoires de serrage	X		X
5	Contrôler l'absence de fuite du connecteur rapide et de la conduite de fluide (voir <i>Chapitre 7. Installation</i> )	X		X
N°	Entretien	Après 1000 cycles	En fonc- tion de la situation, voir <i>Chapitre 9.2</i>	Au bout de 3 ans et/ou 20 000 cycles*
6	Changer le joint frontal (voir <i>Chapitre 9.4 Entretien</i> )	X		
7	Lubrifier le disque d'étanchéité ( <i>Chapitre 10. Lubrification</i> )		X	
8	Envoi à WEH pour entretien à l'atelier			X

\* Selon la première occurrence

**Remarque:** Classification des composants, voir *Chapitre 3. VUE D'ENSEMBLE / DESCRIPTION DU PRODUIT en page 11.*

- ▶ Si l'application le requiert, définissez des intervalles plus rapprochés que ceux indiqués ci-dessus. Une réduction significative des intervalles minimum est notamment nécessaire lorsque des anomalies sont constatées lors des inspections.

## 9.4 Entretien

**Note:** Les descriptions et chiffres mentionnés ci-après se réfèrent au *Chapitre 3. VUE D'ENSEMBLE / DESCRIPTION DU PRODUIT en page 11.*

- ▶ Remplacer le produit WEH® ou l'envoyer à WEH pour entretien, en cas de fuites ou de dysfonctionnements. Ne plus utiliser le produit.

**Les travaux d'entretien suivants peuvent être effectués par l'exploitant :**

- ▶ Vérifier l'étanchéité et le bon fonctionnement du produit WEH®: souplesse, lubrification suffisante avec un lubrifiant autorisé par WEH pour cette application (voir *Chapitre 10. Lubrification* en page 25), usure, salissure, dommages.
- ▶ Contrôler la surface d'étanchéité du joint frontal (pos. 7). Remplacer le joint frontal en cas de fissures ou d'endommagements visibles. Se référer au *Chapitre 9.4.1 Remplacement du joint frontal (Pos. 7)* en page 24.
- ▶ Contrôler la lubrification du joint frontal (pos. 7). Si le joint frontal est sec, appliquer une légère couche de lubrifiant WEH® dessus. Des fluides spéciaux peuvent extraire des substances et rétrécir le matériau d'étanchéité utilisé, ce qui nuit à la fonction d'étanchéité.
- ▶ Contrôler régulièrement les mâchoires de serrage pour les impuretés. Des particules polluantes peuvent provoquer des défauts d'étanchéité et de serrage et constituer une source de danger.

### 9.4.1 Remplacement du joint frontal (Pos. 7)



Figure 9

- ▶ Tirer le manchon coulissant (pos. 1) en arrière. Les mâchoires de serrage s'ouvrent.
- ▶ Soulever le joint frontal (pos. 7) avec l'extracteur de joint torique WEH® réf. E98-101969 et le retirer de la gorge. (*Figure 9*).  
**Attention:** Lors du retrait du joint frontal, la surface de la gorge du joint frontal ne doit pas être endommagée. Seul l'outil recommandé par WEH doit être utilisé.

- ▶ Nettoyer les impuretés ou autres résidus présents dans la gorge.
- ▶ Appliquer une fine couche de lubrifiant WEH® selon l'application et le matériau d'étanchéité sur le nouveau joint.  
**Remarque:** L'application de lubrifiant est uniquement nécessaire si le joint frontal est un joint torique positionné dans une gorge et qui établit la connexion étanche au niveau de la pièce d'essai (la lubrification des étanchements plats n'est pas nécessaire).
- ▶ Insérer le nouveau joint frontal (nº 7) dans la gorge nettoyée. S'assurer que le joint frontal n'est pas vrillé et qu'il est inséré correctement dans la gorge. Le montage du joint frontal s'effectue sans outil.  
**Attention:** Ne pas utiliser d'outil pointu pour le montage. Le joint frontal risque d'être endommagé.  
**Remarque:** S'il est impossible d'insérer le nouveau joint frontal dans la gorge, il est possible de démonter le disque d'étanchéité et d'enfoncer le joint. Pour ce faire, se référer au *Chapitre 10. Lubrification* en page 25.
- ▶ Connecter le connecteur WEH® à plusieurs reprises sur une pièce d'essai. Contrôler visuellement le bon serrage et l'étanchéité du connecteur et si les mâchoires de serrage s'agrippent bien.  
**Attention:** Mettre lentement le connecteur sous pression de service lors du prochain essai de mise en pression.

## 10. LUBRIFICATION

**Note:** Les descriptions et chiffres mentionnés ci-après se réfèrent au *Chapitre 3. VUE D'ENSEMBLE / DESCRIPTION DU PRODUIT* en page 11.

### 10.1 Consignes de sécurité pour la lubrification

- ▶ Veiller à n'endommager aucune garniture ni composant d'étanchéité lors du démontage, de la lubrification et du montage.
- ▶ Pour la lubrification, utiliser exclusivement le lubrifiant WEH® réf. E99-40.
- ▶ Se référer également au *Chapitre 9.1 Consignes de sécurité pour l'inspection et l'entretien* en page 20.

### 10.2 Démontage

- ▶ Enfoncer le disque d'étanchéité avec le manche du tournevis plat dans le connecteur afin que les mâchoires de serrage coïncident.



- ▶ Pour un démontage facilité, s'assurer que l'ouverture de l'anneau de support est à proximité du méplat de la partie inférieure (pos. 2).
- ▶ Retirer l'anneau de support de la partie inférieure (pos. 2) avec un tournevis plat.



- ▶ Retirer le ressort à pression et son support du connecteur.



- ▶ Tirer le manchon coulissant (pos. 1) légèrement en arrière.
- ▶ Presser les mâchoires de serrage et les maintenir fermement serrées.
- ▶ Retirer le manchon coulissant (pos. 1) intégralement du connecteur.



- ▶ Relâcher les mâchoires de serrage lentement pour en permettre l'ouverture.

**Prudence:** Le disque d'étanchéité peut être éjecté lors de l'ouverture des mâchoires de serrage. Ouvrez celles-ci lentement.



- ▶ Retirez le disque d'étanchéité.

### 10.3 Lubrification

- ▶ Lubrifier la partie coulissante du disque d'étanchéité avec le lubrifiant WEH®.




## 10.4 Montage

- Insérer le disque d'étanchéité lubrifié dans le connecteur.

**Attention:** Veiller à ce que le disque d'étanchéité soit correctement positionné sur le ressort à pression et puisse s'enfoncer.



- Enfoncer le disque d'étanchéité avec le manche du tournevis plat dans le connecteur afin que les mâchoires de serrage coïncident.
- Placer le manchon coulissant (pos 1).

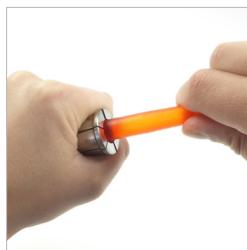

- Placer le ressort à pression et son support sur le connecteur.

**Attention:** Respecter l'ordre de montage du support de ressort. Le grand chanfrein doit pointer en direction de l'entrée fluide.



- Placer l'anneau de support sur la partie inférieure (pos. 2) et l'insérer dans la gorge de la partie inférieure.
- S'assurer que l'ouverture de l'anneau de support est à proximité du méplat de la partie inférieure (pos. 2).



## 11. DÉPANNAGE

N°	Défaut	Reconnaissable par	Cause possible	Solution
1	Fuite de gaz pendant l'essai, diminuant en pression croissante	Bruit de fuite	Raccordement incorrect Conduite d'alimentation trop rigide	Stopper le processus d'essai, brancher à nouveau le connecteur p. ex. monter un tuyau flexible
	Fuite de gaz renforcée en pression croissante	Bruit de fuite	Raccordement incorrect	Stopper le processus d'essai, brancher à nouveau le connecteur
			Joint frontal endommagé	Changer le joint frontal, voir Chapitre 9.4.7
2	Le manchon coulissant est fortement endommagé ou cassé		La pièce d'essai est endommagée	Stopper le processus d'essai Décider d'interrompre ou de poursuivre l'essai REMPLACER la pièce d'essai
3	Fuite au niveau du connecteur	Bruit de fuite	Sollicitation mécanique excessive suite à une utilisation non conforme	Envoyer le connecteur à WEH pour entretien
	Fuite au niveau de l'entrée fluide		Composants d'étanchéité défectueux	Renvoyer le connecteur à WEH pour l'entretien
			Les raccords ne sont pas étanches	Serrage des raccords, voir Chapitre 7. Installation

N°	Défaut	Reconnaissable par	Cause possible	Solution
4	Les segments des mâchoires de serrage ne sont pas assez écartés.	Le connecteur n'est pas assez fixe, bouge dans la pièce d'essai	Usure	Vérifier en priorité la pièce d'essai. En cas de défaut, changer la pièce d'essai. Si elle est intacte, retourner le connecteur à WEH pour l'entretien
5	Le connecteur bouge malgré une connexion correcte à la pièce d'essai	La géométrie de raccordement à la pièce d'essai est incorrecte	Le connecteur n'est pas correctement raccordé	Répéter le processus de raccordement
6	Mâchoires de serrage déformées	Le manchon coulissant ne se verrouille plus	Usure de la géométrie de raccordement de la pièce d'essai	Changer la pièce d'essai
7	Les mâchoires de serrage ne ferment pas	Le manchon coulissant ne se verrouille plus	Usure au niveau des mâchoires de serrage du connecteur	Envoyer le connecteur à WEH pour entretien
				Sollicitation mécanique excessive suite à une utilisation non conforme
				Envoyer le connecteur à WEH pour entretien
				Utiliser la bonne pièce d'essai

Pour tout autre problème, veuillez contacter WEH ou votre représentant agréé.

## 12. MISE AU REBUT

- S'il n'est plus utile, mettre au rebut le produit WEH® conformément aux prescriptions en la matière. Respecter les dispositions nationales et locales en vigueur de mise au rebut.

## 13. ACCESSOIRES | PIÈCES DE RECHANGE

### Bouchons vissants pour le modèle à bouchon

Si le connecteur WEH® est utilisé comme bouchon, le raccord «B1» est fermé avec un bouchon vissant en laiton (bague d'étanchéité en PVC) pour la zone de gamme de basse pression. Le contrôle en amont de la compatibilité du joint avec les fluides incombe à l'exploitant!

N° d'article	Description	Raccordement (Filetage externe)	Gamme de pres- sion
E69-9200	Bouchons vissants gamme de basse pression	G1/8"	0 - 50 bars
E69-9210	Bouchons vissants gamme de basse pression	G1/4"	0 - 50 bars
E69-9220	Bouchons vissants gamme de basse pression	G3/8"	0 - 50 bars
E69-9230	Bouchons vissants gamme de basse pression	G1/2"	0 - 50 bars
W9338	Bouchons vissants gamme de basse pression	G3/4"	0 - 50 bars

### Pièces de rechange

Les pièces suivantes sont disponibles pour l'entretien du produit WEH®:

N° d'article	N°	Description
sur demande	pos. 7	Joint frontal

- Veuillez indiquer le n° d'article gravée sur le produit WEH® à la commande.

**Note:** Pour bien utiliser les pièces de rechange WEH® suivez les consignes dispensées en Chapitre 9. *Inspection / entretien en page 20.*



# Typ TW800

WEH® Adapter zur Druck- und Funktionsprüfung an Bauteilen mit Sicken, Bördeln, Bund, Flansch, Stutzen und Außengewinde

## INHALT

<b>1. EINLEITUNG</b>	<b>34</b>
1.1 Zu Ihrer Orientierung	34
1.2 Allgemeine Angaben	35
1.3 Gewährleistung und Haftung	35
1.4 Allgemeine Sicherheitshinweise	36
1.5 Definition von Fachpersonal	37
<b>2. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG</b>	<b>38</b>
<b>3. PRODUKTÜBERSICHT / PRODUKTBESCHREIBUNG</b>	<b>39</b>
<b>4. TECHNISCHE DATEN</b>	<b>40</b>
<b>5. LAGERN</b>	<b>41</b>
5.1 Sicherheitshinweise zum sachgerechten Lagern	41
5.2 Lagern	42
<b>6. BENÖTIGTE HILFSMITTEL</b>	<b>42</b>
<b>7. INSTALLIEREN</b>	<b>43</b>
7.1 Sicherheitshinweise zum Installieren	43
7.2 Medienleitung installieren	44
7.3 Dichtheit der Verbindung prüfen	44

<b>8. BEDIENEN</b>	<b>45</b>
8.1 Sicherheitshinweise zum Bedienen	45
8.2 Anschließen	46
8.3 Abschließen	47
<b>9. INSPIZIEREN   WARTEN</b>	<b>48</b>
9.1 Sicherheitshinweise zum Inspizieren und Warten	48
9.2 Wartungsintervalle	49
9.3 Übersicht Mindestintervalle für Inspektion und Wartung	50
9.4 Warten	50
<b>10. SCHMIEREN</b>	<b>53</b>
10.1 Sicherheitshinweise zum Schmieren	53
10.2 Demontage	53
10.3 Schmieren	54
10.4 Montage	55
<b>11. FEHLERBEHEBEN</b>	<b>56</b>
<b>12. ENTSORGUNG</b>	<b>58</b>
<b>13. ZUBEHÖR   ERSATZTEILE</b>	<b>58</b>

Die deutsche Version ist das Original.

**Hersteller:** WEH GmbH Verbindungstechnik - im Nachfolgenden „WEH“ genannt.

## 1. EINLEITUNG

Sehr geehrter Kunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Einsatz unseres Produktes entschieden haben. Der WEH® Adapter TW800 wurde zur Druck- und Funktionsprüfung von Bauteilen mit Sicke, Bördel, Bund, Flansch, Stutzen oder Außengewinde entwickelt.

**Beachten und befolgen Sie sämtliche Hinweise und Warnungen in dieser Betriebsanleitung. Eine Nichteinhaltung kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen.**

### 1.1 Zu Ihrer Orientierung

Die in dieser Betriebsanleitung verwendeten Kennzeichen und Symbole haben folgende Bedeutung:

- Aufzählungen sind durch einen Strich gekennzeichnet
- Handlungsaufforderungen sind durch einen Pfeil gekennzeichnet

### Abbildungen

Die in dieser Betriebsanleitung verwendeten Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können in einigen Einzelheiten vom tatsächlichen Produkt abweichen. Verbindliche Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen Einzelaufträgen.

### Abkürzungen / Begriffsdefinitionen

Erläuterung der Abkürzungen sowie Begriffsdefinitionen finden Sie im mitgeltenden Technischen Anhang des entsprechenden Katalogs oder unter [www.weh.com](http://www.weh.com)

### Definition von Signalwörtern

**Vorsicht:** Eine mit „Vorsicht“ gekennzeichnete Passage warnt Sie vor Gefahren, die zu einer leichten, in der Regel reversiblen Verletzung von Personen führen kann, falls Sie diesen Hinweis nicht beachten.

**Achtung:** Eine mit „Achtung“ gekennzeichnete Passage warnt Sie vor Situationen, die zu Sachschäden und Störungen im Betriebsablauf führen können, falls Sie diesen Hinweis nicht beachten.

**Hinweis:** Eine mit „Hinweis“ gekennzeichnete Passage weist Sie auf darauf hin, dass es zu Störungen im Betriebsablauf kommen kann, falls Sie diesen Hinweis nicht beachten.

**Bitte beachten:** Eine mit „Bitte beachten“ gekennzeichnete Passage gibt Ihnen zusätzliche Hinweise für einen reibungslosen Betriebsablauf.

## 1.2 Allgemeine Angaben

- Lesen Sie zuerst diese Betriebsanleitung, um Fehlanwendung und dadurch bedingte Schäden zu vermeiden!
- In dieser Betriebsanleitung erhalten Sie alle notwendigen Informationen und Anleitungen zum WEH® Produkt.
- Überprüfen Sie anschließend Ihre Lieferung. Jeder Lieferung muss beiliegen:
  - ein Lieferschein
  - ein Original WEH Prüfprotokoll (nicht bei Ersatzteilen)
  - eine WEH Betriebsanleitung
- Wenden Sie sich umgehend an WEH oder den entsprechenden Vertriebspartner, falls Ihnen Unterlagen fehlen.

## 1.3 Gewährleistung und Haftung

- Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Lesen Sie die Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beachten Sie die darin gemachten Angaben.
- Die Angaben dieser Betriebsanleitung entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Eine Nichtbefolgung führt zum Verlust der Gewährleistung. Sämtliche andere Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Leitung der Abteilung Qualität bei WEH.
- Bei Verstoß gegen diese Betriebsanleitung erlöschen sämtliche Gewährleistungsansprüche. WEH übernimmt ferner keinerlei Haftung für Mängelfolgeschäden, insbesondere Schäden an anderen Rechtsgütern und/oder Personenschäden.

**Vorsicht:** WEH® Produkte dürfen nur von WEH instand gesetzt werden.

- Kontaktieren Sie WEH oder den zuständigen Vertriebspartner, falls das WEH® Produkt gewartet werden muss. Spezielle Wartungsarbeiten, die der Betreiber selbst durchführen darf, sind in dieser Betriebsanleitung beschrieben und speziell gekennzeichnet.
- Verwenden Sie nur Original WEH® Ersatzteile. Diese sind auf das WEH® Produkt genau abgestimmt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen.
- Sie sind für die ordnungsgemäße Durchführung des Austausches bzw. der Reparatur selbst verantwortlich. WEH ist hierfür sowie für etwaige Beschädigungen oder Schäden nicht verantwortlich. WEH übernimmt keinerlei Garantie, Gewährleistung, Haftung, oder sonstige Verantwortung für einen von Ihnen oder Dritten durchgeführten Austausch bzw. Reparatur oder durchgeführte technische Änderungen des WEH® Produkts. Falls Sie oder Dritte nicht über die erforderliche Eignung und Qualifikation für die ordnungsgemäße Durchführung verfügen, nehmen Sie von einem Austausch bzw. einer Reparatur unbedingt Abstand. Andernfalls besteht insbesondere das Risiko, dass Sie sich und Dritte gefährden.

## 1.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

- ▶ Halten Sie stets alle anwendbaren lokalen, nationalen und internationalen Anforderungen, Bestimmungen, Erlasse, Gesetze, Normen, Regelungen, Richtlinien, Standards, Verordnungen, Verbote und Vorschriften sowie alle anwendbaren Industrie-, Qualitäts- und Technik-Normen ein. Stellen Sie hierbei insbesondere sicher, dass Sie und sämtliche Nutzer die anwendbaren Anforderungen aus dem Arbeitsschutz, der Arbeitssicherheit und der Produktsicherheit einhalten sowie dass alle erforderlichen Genehmigungen, Zertifikate und Zulassungen vorliegen.
- ▶ Stellen Sie diese Betriebsanleitung insbesondere jedem zur Verfügung, der für die Installation, Bedienung und Wartung dieses WEH® Produktes zuständig ist.  
**Vorsicht:** Die fehlerhafte Anwendung stellt eine Gefahr für die Gesundheit des Anwenders dar und kann zu Sachbeschädigung führen. Folgen der fehlerhaften Anwendung können sein:
  - der Adapter oder Teile des Adapters lösen sich unter Druck
  - Medien, die unter Druck stehen, heiß oder giftig sein können, treten aus
  - Anschlussschläuche vibrieren gefährlich
- ▶ Das WEH® Produkt und diese Betriebsanleitung sind für die Verwendung durch Fachpersonal (siehe Kapitel 1.5) vorgesehen. Stellen Sie diese Betriebsanleitung insbesondere dem Fachpersonal zur Verfügung, das für die einzelnen Phasen des Lebenszyklus (speziell für das Lagern, Installieren, Bedienen, Inspizieren und Warten, die Fehlerbehebung und Entsorgung) des WEH® Produktes zuständig ist. Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.
- ▶ Wenden Sie sich an WEH bevor Sie das WEH® Produkt einsetzen, sollten Anweisungen in dieser Betriebsanleitung unklar sein.
- ▶ Ergreifen Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen, falls Bedingungen vorliegen, die den Anwender in Gefahr bringen können.
- ▶ Setzen Sie das WEH® Produkt bei Beschädigungen, welche die einwandfreie Funktion des WEH® Produktes betreffen können, bis zur Klärung des Falles nicht ein. Eine Demontage des WEH® Produktes darf nur durch WEH erfolgen.
- ▶ Beachten Sie die in der Betriebsanleitung angegebenen Montagedaten. Höhere Drehmomente/Montagedrehungen können zu Beschädigungen bzw. zu Brüchen bei Druckbeaufschlagung führen.
- ▶ Verwenden Sie keine anderen Hilfs- bzw. Reinigungsstoffe als in dieser Betriebsanleitung vorgegeben. Die Verwendung von anderen Hilfs- bzw. Reinigungsstoffen kann zu Schäden am WEH® Produkt bzw. an nachgelagerten Komponenten führen.
  - Für Schäden, die durch äußere Kräfte oder andere äußere Einwirkungen entstehen, ist WEH nicht verantwortlich.

- Sachgemäßer Transport und fachgerechte Lagerung des WEH® Produktes werden vorausgesetzt.
- Bringen Sie auf das WEH® Produkt keine äußeren Kräfte auf. Stützen Sie sich daher weder auf dem (angeschlossenen) WEH® Produkt ab, lehnen Sie sich nicht daran an, hängen Sie sich nicht an das WEH® Produkt und steigen Sie keinesfalls auf das WEH® Produkt. Unterlassen Sie zudem, auf das WEH® Produkt zu hämmern oder Ähnliches. Derartige Krafteinwirkungen können zu Sach- und Personenschäden führen. Stellen Sie zudem sicher, dass das WEH® Produkt vor Betreten oder Überfahren jeglicher Art geschützt ist.
- Das WEH® Produkt kann durch die möglichen hindurch strömenden Fluide, je nach Anwendung und Betriebssituation, sehr heiß oder sehr kalt werden. Beachten Sie diesbezüglich die nationalen und internationalen Regelungen zum Arbeitsschutz, um Verletzungen vorzubeugen.

## 1.5 Definition von Fachpersonal

- Fachpersonal im Sinne dieser Anleitung sind Personen, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse (inklusive der einschlägigen Normen und Vorschriften), ihrer Erfahrung und ihrer handwerklichen Fähigkeiten die ihnen im Zusammenhang mit WEH® Produkten übertragenen Aufgaben und Arbeiten eigenständig beurteilen und ordnungsgemäß ausführen können und hierbei auch eigenständig in der Lage sind, etwaige Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

## 2. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Der WEH® Adapter TW800 wurde zur Druck- und Funktionsprüfung von Bauteilen mit Sicke, Bördel, Bund, Flansch, Stutzen oder Außengewinde entwickelt. Es gibt den Adapter in vielen verschiedenen Größen und Formen.
  - Der WEH® Adapter ist nicht für das Entleeren von Behältern unter Druck geeignet.
- Stellen Sie stets sicher, dass das WEH® Produkt ausschließlich innerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung zum Einsatz kommt. Beachten Sie hierfür insbesondere die technischen Daten des WEH® Produktes im Kapitel 4 sowie die Kennzeichnung auf dem WEH® Produkt selbst.
- Falls Sie bei uns eine kundenspezifische Anpassung beauftragt haben, wurde der WEH® Adapter speziell an die von Ihnen in Ihrer Bestellung zu Grunde gelegten Anforderungen und Anwendungen angepasst. Die zugrunde gelegten Anforderungen und Anwendungen gelten nur als bestätigt, insofern diesen ausdrücklich und schriftlich durch WEH zugestimmt wurde. Der Adapter darf für andere Anwendungen und Anforderungen, als die von WEH schriftlich Bestätigten nicht verwendet werden.
  - Dieses WEH® Produkt ist grundsätzlich als druckhaltendes Ausrüstungsteil gemäß Artikel 2 Nr. 5 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU eingestuft und wird als rohrleitungsähnlich betrachtet. Dieses WEH® Produkt darf nicht eingesetzt werden als Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion. Ferner wird darauf hingewiesen, dass dieses WEH® Produkt gemäß den Anforderungen des Artikels 4 Absatz 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU ausgelegt und in Verkehr gebracht wird. Die Bewertung bzgl. einer anderweitigen Einstufung kann jedoch auf Anfrage erfolgen.

**Vorsicht:** Jede über den Einsatzbereich hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen.

### 3. PRODUKTÜBERSICHT / PRODUKTBESCHREIBUNG



Pos.	Bezeichnung
1	Schiebehülse
2	Unterteil
7	Frontdichtung

Begriffserklärung Anschlüsse	
B1	Betriebsmedienzuleitung

## 4. TECHNISCHE DATEN

**Bitte beachten:** Abhängig vom Anwendungsfall können die technischen Daten Ihres WEH® Produkts von dieser Betriebsanleitung abweichen. Beachten Sie daher stets die Kennzeichnung auf dem WEH® Produkt selbst.

Eigenschaften	Standardausführung
Max. zulässiger Betriebsdruck PS	Vakuum bis 50 bar
Temperaturbereich	+5 °C bis +80 °C
Leckrate	$1 \times 10^{-3}$ mbar x l/s
Teilewerkstoffe	Verschleißfester Edelstahl, korrosionsbeständige Oberflächen
Dichtungswerkstoffe	Frontdichtung in NBR
Ausführung	Mit oder ohne integriertem Absperrventil
Betätigung	Manuelle Betätigung über Schiebehülse

## 5. LAGERN

### 5.1 Sicherheitshinweise zum sachgerechten Lagern

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die folgenden Sicherheitshinweise und Lagerzeiten stets eingehalten werden.  
**Achtung:** Eine nicht sachgerechte Lagerung des WEH® Produktes kann die maximale Lebensdauer erheblich reduzieren.
- ▶ Schützen Sie das WEH® Produkt grundsätzlich vor Beschädigungen, Verschmutzungen, unsachgemäßer Lagerung und übermäßigen Temperaturschwankungen.
- ▶ Lagern Sie das WEH® Produkt, dessen Zubehör und Ersatzteile, bis zum Einsatz und während der Nichtbenutzung, in der Originalverpackung.
- ▶ Lagern Sie das WEH® Produkt in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +40 °C. Lagertemperaturen außerhalb dieses Bereichs können die Lebensdauer des WEH® Produkts beeinträchtigen.
- ▶ Lagern Sie das WEH® Produkt nicht im Bereich von Wärmequellen. Vermeiden Sie Feuchtigkeit und Kondenswasser. Die für die Lagerung optimale relative Luftfeuchtigkeit liegt bei ca. 65 %.
- ▶ Lagern Sie das WEH® Produkt nicht im gleichen Raum wie Lösungsmittel, Chemikalien, Säuren, Kraftstoffe und Desinfektionsmittel.
- ▶ Schützen Sie das WEH® Produkt vor Licht, besonders vor direkter Sonneneinstrahlung, Sauerstoff, Ozon, Wärme, UV-Strahlen, Lösungsmittel und anderen negativen Umwelteinflüssen. Die Lebensdauer der Elastomere oder Kunststoffteile kann durch diese Einflüsse wesentlich verkürzt werden.
- ▶ Vermeiden Sie die Überlagerung von WEH® Produkten. Die Ein- und Auslagerung sollte nach dem First-in-First-out-Prinzip (FIFO) erfolgen.

## 5.2 Lagern

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise unter *Kapitel 5.1* und halten Sie die nachfolgenden Lagerzeiten ein. Die zulässige Lagerzeit gilt ab dem Auslieferungsdatum (Rechnungs-/Warenausgangsdatum seitens WEH oder dem Vertriebspartner). Sollte das WEH® Produkt in einem Komplettsystem verbaut sein, so ist die Lagerzeit von der Komponente abhängig, welche die geringste Lagerzeit aufweist.

Bis 3 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontrollieren Sie vor Einsatzbringung die Oberfläche von außenliegenden Dichtungen auf Risse. <b>Achtung:</b> Elastomerdichtungen mit feinen Rissen an der Oberfläche müssen ersetzt werden. <b>Hinweis:</b> Falls Zweifel über den Alterungszustand des gelagerten WEH® Produktes entstehen, kontaktieren Sie WEH. <b>Achtung:</b> Vor Inbetriebnahme muss das WEH® Produkt auf Dichtheit geprüft werden. Siehe hierzu das <i>Kapitel 7. Installieren auf Seite 43</i>.</li> </ul>
> 3 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor Einsatzbringung müssen sämtliche Elastomerdichtungen ausgetauscht werden.</li> <li>► Senden Sie hierzu das WEH® Produkt zur Wartung an WEH.</li> </ul>

## 6. BENÖTIGTE HILFSMITTEL

Artikelnummer	Bezeichnung	Installieren	Warten & Schmieren
--	Geeigneter Gabelschlüssel (passend für die entsprechenden Schlüsselweiten)	X	
--	Geeigneter kalibrierter Drehmomentschlüssel (passend für das entsprechende Drehmoment)	X	
--	Geeigneter Maulschlüsselseinsatz (passend für die entsprechenden Schlüsselweiten und den Drehmomentschlüssel)	X	
--	Geeigneter Schlitz-Schraubendreher		X
W136538	WEH® O-Ring-Picker Set*		X
E99-40	WEH® Schmiermittel		X

\* Der WEH® O-Ring-Picker ist aus Kunststoff und ist als Verbrauchsmaterial anzusehen.

## 7. INSTALLIEREN

### 7.1 Sicherheitshinweise zum Installieren

- ▶ Überprüfen Sie die Angaben der Betriebsanleitung und die Kennzeichnung auf dem WEH® Produkt. Die Angaben müssen mit Ihrem Einsatzfall übereinstimmen.
- ▶ Schließen Sie nur einwandfreie Anschlüsse an das WEH® Produkt an.
- ▶ Überprüfen Sie das WEH® Produkt auf Transportschäden, Verunreinigungen und Beschädigungen. Stellen Sie etwas am WEH® Produkt fest, darf dieses nicht mehr verwendet werden. Tauschen Sie das WEH® Produkt aus oder schicken Sie es zur Wartung an WEH.
- ▶ Entfernen Sie die Transportsicherungen (wie z. B. Schutzkappen) vor der Installation des WEH® Produkts. Transportsicherungen dienen dem Zweck das Produkt und die Anschlüsse beim Transport und während der Lagerung zu schützen. Die Transportsicherungen sind nicht darauf ausgelegt z. B. Druck zu tragen oder als Stopfen verwendet zu werden.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass innerhalb der Anlage kein Druck ansteht. Der Einbau muss drucklos erfolgen.
- ▶ Vermeiden Sie kurze Medienleitungen und enge Biegeradien. Querkräfte können zu Undichtigkeiten und Beschädigungen von Bauteilen führen und erschweren den Anschlussvorgang des WEH® Adapters.
- ▶ Verwenden Sie, um zusätzliche Arbeitssicherheit zu erreichen, bei gefährlichen Anwendungen bzw. Umständen Fangseile, Zwischenwände etc.
- ▶ Verwenden Sie USIT-Ringe zum Abdichten der Anschlüsse.
- ▶ Überprüfen Sie vor der Installation, ob die Gegenstücke für die Montagedaten (siehe Kapitel 7.2 Medienleitung installieren), welche WEH für das WEH® Produkt vorgibt, ausgelegt sind.  
**Hinweis:** Diese Montagedaten (Drehmomente, Montagedrehungen etc.) sind Werte, die ausschließlich für die Komponenten gelten, die im Lieferumfang von WEH enthalten sind.

## 7.2 Medienleitung installieren

**Bitte beachten:** Nachfolgende Erwähnungen von Bezeichnungen und Positionsnummern beziehen sich auf das Kapitel 3. Produktübersicht / Produktbeschreibung auf Seite 39.

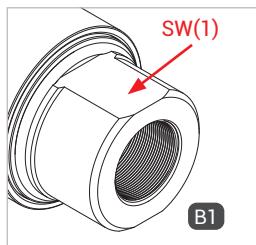


Abbildung 1

- ▶ Schrauben Sie die Schutzkappe von dem Anschluss ab.
- ▶ Halten Sie beim Montieren der Medienleitung an der Schlüsselfläche SW(1) (Abbildung 1) mit einem Gabelschlüssel gegen.
- ▶ Verschrauben Sie die Betriebsmedienzuleitung „B1“ druckdicht mit dem Anschluss der Medienleitung (Abbildung 1). Anzugsdrehmoment siehe untenstehende Tabelle.  
**Hinweis:** Bei NPT-Gewinde umwickeln Sie zuerst die kegelige Verschraubung mit Teflonband (1,5 lagig). Schrauben Sie anschließend die Verschraubung handfest in den Anschluss ein und montieren Sie ihn gemäß den Angaben in der untenstehender Tabelle.

Anschlüsse	Drehmoment G-Gewinde	Montage Drehungen NPT-Gewinde*
1/8" IG	10 Nm ± 2 Nm	2,0 - 3,0
1/4" IG	30 Nm ± 2 Nm	2,0 - 3,0
3/8" IG	40 Nm ± 2 Nm	2,0 - 3,0
1/2" IG	50 Nm ± 2 Nm	2,0 - 3,0
3/4" IG	60 Nm ± 2 Nm	2,0 - 3,0

\* eine Drehung entspricht 360°

- ▶ Beachten Sie die auf Ihrem Gerät gekennzeichnete Anschlussgröße.  
- Weitere Anschlussgrößen auf Anfrage möglich.

## 7.3 Dichtheit der Verbindung prüfen

- ▶ Schließen Sie den Adapter an einen geschlossenen Prüfling an.
- ▶ Beaufschlagen Sie den Adapter und die Medienleitung langsam mit dem Betriebsdruck.  
**Vorsicht:** Der Prüfling muss verschlossen sein.
- ▶ Überprüfen Sie den Adapter, die Verbindung zur Medienleitung und die Verbindung zum Prüfling auf Dichtheit.  
**Achtung:** Verwenden Sie kein ammoniakhaltiges Lecksuchspray, da dies zu Korrosion am Adapter führen kann.

## 8. BEDIENEN

### 8.1 Sicherheitshinweise zum Bedienen

**Bitte beachten:** Nachfolgende Erwähnungen von Bezeichnungen und Positionsnummern beziehen sich auf das Kapitel 3. *Produktübersicht / Produktbeschreibung* auf Seite 39.

- ▶ Beaufschlagen Sie den WEH® Adapter erst dann mit Druck, wenn er an einem Prüfling angeschlossen ist.
- ▶ Wenden Sie beim Betätigen keine Gewalt an.
- ▶ Beachten Sie **genau** die richtige Reihenfolge des An- und Abschließens des WEH® Adapters.
- ▶ Schließen Sie den WEH® Adapter nur im drucklosen Zustand an und ab.
- ▶ Schließen Sie den WEH® Adapter nur an einwandfreie Prüflinge an.
- ▶ Setzen Sie den WEH® Adapter gerade an, dadurch wird einer Beschädigung der Frontdichtung durch eventuell scharfe Kanten am Prüfling vorgebeugt.
- ▶ Ziehen Sie nach dem Anschließen immer am WEH® Adapter, um sicherzustellen, dass er richtig angeschlossen ist und dass die Spannzangen greifen, bevor Sie das unter Druck stehende Medium zuführen.
- ▶ Die Spannzangen des WEH® Adapters sind so konzipiert, dass Sie am Prüfling greifen. Halten Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände von den Spannzangen fern, wenn Sie den Adapter betätigen.  
**Vorsicht:** Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung können sein:
  - Quetschgefahr der Finger beim Anschließen
  - Gefährdung der Gesundheit von Personen und Sachbeschädigung durch Teile, die sich unter hohem Druck lösen
  - Gefährdung der Gesundheit von Personen durch Medien, die mit hohem Druck freigesetzt werden
  - Gefährdung der Gesundheit von Personen durch Schläuche, die nicht gesichert sind
- ▶ Bei WEH® Adaptern ohne integriertes Absperrventil kann beim Abschließen Prüfmedium austreten. Schließen Sie deshalb den Adapter nur bei absolut sicheren Verhältnissen ab.

## 8.2 Anschließen

- ▶ Greifen Sie den Adapter an der Schiebehülse (Pos. 1).
- ▶ Stecken Sie den Adapter gerade auf den Prüfling auf. Dadurch wird eine Beschädigung der Frontdichtung durch eventuell scharfe Kanten am Prüfling vorgebeugt und das richtige Anschließen gewährleistet.

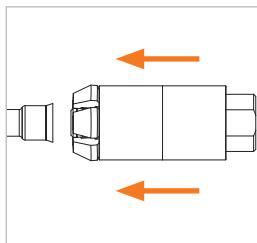


Abbildung 2

- ▶ Schieben Sie den Adapter an der Schiebehülse (Pos. 1) nach vorne auf den Prüfling auf (*Abbildung 2*). Der Adapter muss mit einem deutlichen hörbaren Klick einrasten. Der Sprengring muss sichtbar sein (*Abbildung 3*) und die Außenkanten des Spannzangenaußendurchmessers dürfen nicht mehr sichtbar sein (*Abbildung 4* und *Abbildung 5*). Das integrierte Absperrventil, falls vorhanden, wird durch das Anschließen des Adapters aufgedrückt.

**Achtung:** Klickt der Adapter nicht ein, die Außenkanten des Spannzangenaußendurchmessers sind sichtbar oder der Sprengring ist nicht sichtbar, so ist der Adapter nicht richtig angeschlossen. Der Adapter kann abspringen und Medium kann austreten.

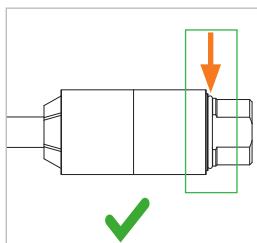


Abbildung 3

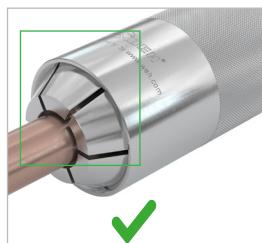


Abbildung 4



Abbildung 5

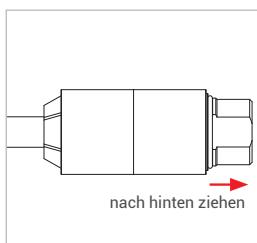


Abbildung 6

- ▶ Ziehen Sie leicht am Unterteil (Pos. 2) (Roter Pfeil *Abbildung 6*) des Adapters entgegen des Anschlussrichtung um sicherzustellen, dass der Adapter richtig angeschlossen ist.
  - Der Adapter ist nun druckdicht mit dem Prüfling verbunden.
- ▶ Beaufschlagen Sie, um den Prüfvorgang zu beginnen, die Betriebsmedienzuleitung „B1“ mit Druck.

### 8.3 Abschließen

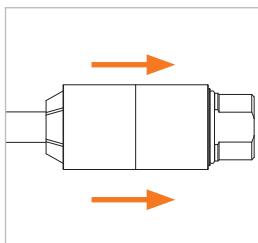


Abbildung 7

- ▶ Nach Beendigung des Prüfvorganges entlüften Sie die Medienleitung vollständig.  
**Vorsicht:** Stellen Sie zuerst den druckfreien Zustand her, bevor Sie die Verbindung lösen.
- ▶ Greifen Sie den Adapter an der Schiebehülse (Pos. 1).
- ▶ Ziehen Sie die Schiebehülse (Pos. 1) zurück (Abbildung 7). Dadurch wird die Verbindung zum Prüfling gelöst und der Adapter kann gerade nach hinten abgenommen werden.  
**Achtung:** Falls sich der Adapter nicht vom Prüfling abnehmen lässt:
  - Warten Sie kurze Zeit
  - Wenden Sie niemals Kraft auf
  - Verwenden Sie keine Hilfsmittel (z. B. Hammer)
  - Halten Sie den Adapter am Unterteil (Pos. 2) und am Schlauch mit einer Hand fest (siehe rot umrandeter Bereich) und drücken Sie gegen den Prüfling (grüner Pfeil, Abbildung 8). Ziehen Sie anschließend die Schiebehülse (Pos. 1) nach hinten.

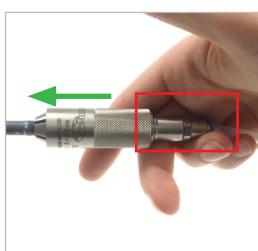


Abbildung 8

## 9. INSPIZIEREN | WARTEN

**Bitte beachten:** Nachfolgende Erwähnungen von Bezeichnungen und Positionsnummern beziehen sich auf das Kapitel 3. Produktübersicht / Produktbeschreibung auf Seite 39.

**Achtung:** Werden Beschädigungen am WEH® Produkt oder Einschränkungen in der Funktion erkannt, sind Maßnahmen gemäß Kapitel 11. Fehlerbeheben auf Seite 56 zu treffen. Beschädigte oder undichte WEH® Produkte müssen zur Wartung an WEH geschickt werden.

### 9.1 Sicherheitshinweise zum Inspizieren und Warten

- Das WEH® Produkt muss für Wartungsarbeiten drucklos sein und abgebaut werden.
- ▶ Überprüfen Sie das WEH® Produkt nach den Wartungsarbeiten auf Leckage. Beachten Sie hierzu das Kapitel 7. Installieren auf Seite 43.
- Zum Zweck der Inspektion ist es nicht notwendig, dass das WEH® Produkt abgebaut wird, es muss allerdings drucklos sein.
- ▶ Verwenden Sie nur Original WEH® Ersatzteile. Diese sind auf den Anwendungsfall genau abgestimmt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen.
- ▶ Beschädigen Sie keinesfalls Dichtflächen oder Dichtungskomponenten.
- ▶ Kontrollieren Sie vor jeder Wiedermontage die Bauteile, Gewinde und falls vorhanden die Dichtflächen auf Beschädigung und Verunreinigungen. Stellen Sie Beschädigungen fest, tauschen Sie das WEH® Produkt aus oder schicken Sie es zur Wartung an WEH ein. Das WEH® Produkt darf nicht mehr verwendet werden.
- ▶ Montieren Sie die WEH® Ersatzteile absolut öl-, fett- und staubfrei.
- ▶ Reinigen Sie vor der Wiedermontage das WEH® Produkt und die entsprechenden Bauteile durch Abblasen mit ölfreier Druckluft und entfernen Sie anhaftenden Schmutz mit einem feuchten, weichen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie hierzu keine Lösemittel, sondern ausschließlich klares Wasser als Reinigungsmittel.  
**Achtung:** Verwenden Sie zum Abblasen des Schmutzes nur ölfreie Druckluft.  
**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass kein Reinigungsmittel in den Gaskanal gelangt.
- ▶ Vermeiden Sie den Kontakt mit Chemikalien auf Mineralölbasis. Diese können das WEH® Produkt verunreinigen und beschädigen.

## 9.2 Wartungsintervalle

- Inspizieren Sie das WEH® Produkt in regelmäßigen Abständen in Abhängigkeit von den jeweiligen Betriebsbedingungen, jedoch mindestens alle 3 Monate. Nach spätestens 20.000 Zyklen oder 3 Jahren, je nachdem was zuerst eintritt, beginnend ab dem Auslieferungsdatum (Rechnungs-/Warenausgangsdatum seitens WEH oder des Vertriebspartners), muss das WEH® Produkt zur Wartung an WEH geschickt werden.  
Diese Intervalle können jedoch auch deutlich kürzer ausfallen, was insbesondere abhängig von Ihrer individuellen Applikation/Anwendung ist. Schicken Sie daher das WEH® Produkt bei Auffälligkeiten – insbesondere im Rahmen der regelmäßigen Inspektion – umgehend zur Wartung an WEH. Sollten Sie das WEH® Produkt nicht regelmäßig inspizieren und zur Wartung an WEH schicken, kann es insbesondere zu Undichtigkeiten und damit unter Umständen auch zu Ausfällen und/oder Unfällen kommen.
- Bei Geräten für Kalt- und Heißwasseranwendungen muss regelmäßig die Dichtscheibe des Adapters mit WEH® Hochleistungsfettpaste Art. Nr. E99-40 geschmiert werden, um Trockenlauf zu vermeiden und somit die richtige Funktion zu gewährleisten. Indizien für Trockenlauf könnten beispielsweise schwergängige An- und Abschlussvorgänge sein. Abhängig vom Schmierungsgrad ist bei Bedarf seitens des Betreibers selbstständig ein adäquates Wartungsintervall festzulegen.

## 9.3 Übersicht Mindestintervalle für Inspektion und Wartung

Nr.	Inspektion	Erstmalig (vor Inbetrieb- nahme)	Täglich	Wöchentlich
1	Frontdichtung auf Beschädigung und Sauberkeit prüfen	X	X	
2	Äußeren Zustand auf Beschädigung und Sauberkeit prüfen	X		X
3	Schiebehülse auf Beschädigung prüfen	X		X
4	Spannzangen auf Funktion und Beschädigung prüfen	X		X
5	Adapter und Medienleitung auf Leckage prüfen (siehe Kapitel 7. Installieren)	X		X
Nr.	Wartung	Nach 1.000 Zyklen	Anlassbe- zogen, siehe <i>Kapitel 9.2</i>	Nach 3 Jahren oder 20.000 Zyklen*
6	Frontdichtung austauschen (siehe Kapitel 9.4 Warten)	X		
7	Dichtscheibe schmieren (Kapitel 10. Schmieren)		X	
8	Einsendung zur Werkswartung an WEH			X

\* je nachdem was zuerst eintritt

**Hinweis:** Zuordnung der Komponenten siehe Kapitel 3. Produktübersicht / Produktbeschreibung auf Seite 39.

- Legen Sie, falls Ihre Applikation/Anwendung es erfordert, kürzere Intervalle als oben vorgegeben, fest.  
Eine signifikante Verkürzung der Mindestintervalle ist insbesondere dann geboten, wenn sich Auffälligkeiten bei den Inspektionen zeigen.

## 9.4 Warten

**Bitte beachten:** Nachfolgende Erwähnungen von Bezeichnungen und Positionsnummern beziehen sich auf das Kapitel 3. Produktübersicht / Produktbeschreibung auf Seite 39.

- Tauschen Sie das WEH® Produkt aus oder schicken Sie es zur Wartung an WEH ein, falls Sie Undichtigkeiten oder Fehlfunktionen feststellen. Das Produkt darf nicht mehr verwendet werden.

**Die folgenden Wartungsarbeiten dürfen vom Betreiber durchgeführt werden:**

- Überprüfen Sie das WEH® Produkt auf Dichtheit und richtige Funktion - Leichtgängigkeit, ausreichende Schmierung mit Stoffen, die von WEH für diese Anwendung zugelassen sind (siehe *Kapitel 10. Schmieren auf Seite 53*), Verschleiß, Verschmutzung, Beschädigungen.
- Kontrollieren Sie die Dichtungsoberfläche der Frontdichtung (Pos. 7). Sind Risse oder Beschädigungen auf der Frontdichtung sichtbar, tauschen Sie diese aus. Beachten Sie hierzu das *Kapitel 9.4.1 Austausch der Frontdichtung (Pos. 7) auf Seite 52*.
- Kontrollieren Sie die Schmierung der Frontdichtung (Pos. 7). Ist die Frontdichtung trocken, bringen Sie eine dünne Schicht des WEH® Schmiermittels auf. Spezielle Medien können Werkstoffe extrahieren und so zum Schrumpfen des verwendeten Dichtungswerkstoffes führen und dadurch die Dichtfunktion beeinträchtigen.
- Kontrollieren Sie die Spannzangen regelmäßig auf Verschmutzung. Schmutzpartikel können die Spann- und Dichtfunktion beeinträchtigen und eine Gefahrenquelle darstellen.

### 9.4.1 Austausch der Frontdichtung (Pos. 7)



Abbildung 9

- ▶ Ziehen Sie die Schiebehülse (Pos. 1) zurück. Die Spannzangen öffnen sich.
- ▶ Untergraben Sie die Frontdichtung (Pos. 7) mit dem WEH® O-Ring-Picker Art. Nr. E98-101969 und entnehmen Sie ihn aus dem Einstich (*Abbildung 9*).  
**Achtung:** Beim Entfernen der Frontdichtung darf die Oberfläche des Einstiches für die Frontdichtung nicht beschädigt werden. Es darf nur das von WEH empfohlene Werkzeug verwendet werden.

- ▶ Säubern Sie den Einstich von Schmutz oder sonstigen Rückständen.
- ▶ Bringen Sie, je nach Anwendung und Dichtungsmaterial, auf die neue Dichtung eine dünne Schicht des WEH® Schmiermittels auf.  
**Hinweis:** Das Aufbringen des Schmiermittels ist nur dann notwendig, wenn die Frontdichtung ein O-Ring ist der in einem Einstich sitzt und an dem Prüfling innen oder außen abdichtet (Planabdichtungen müssen nicht geschmiert werden).
- ▶ Legen Sie die neue Frontdichtung (Pos. 7) in den gesäuberten Einstich ein. Achten Sie darauf, dass die Frontdichtung nicht in sich verdreht ist und dass sie richtig im Einstich liegt. Die Montage der neuen Frontdichtung erfolgt ohne Werkzeug.  
**Achtung:** Benutzen Sie zur Montage kein spitzes Werkzeug. Die Frontdichtung kann dadurch beschädigt werden.  
**Hinweis:** Sollten es nicht möglich sein, die neue Frontdichtung in den Einstich einzudrücken, so können Sie die Dichtscheibe demontieren und die Dichtung eindrücken, beachten Sie hierzu das Kapitel 10. *Schmieren auf Seite 53*.
- ▶ Schließen Sie den WEH® Adapter mehrmals an einen Prüfling an. Stellen Sie durch eine Sichtprüfung fest, ob die Spann- und Dichtfunktion korrekt ist und die Spannzangen richtig greifen.  
**Achtung:** Beaufschlagen Sie den Adapter bei der nächsten Druckprüfung nur langsam mit dem Prüfdruck.

## 10. SCHMIEREN

**Bitte beachten:** Nachfolgende Erwähnungen von Bezeichnungen und Positionsnummern beziehen sich auf das Kapitel 3. Produktübersicht / Produktbeschreibung auf Seite 39.

### 10.1 Sicherheitshinweise zum Schmieren

- ▶ Achten Sie darauf, dass Sie keine Dichtflächen oder Dichtungskomponenten während des Demontierens, Schmierens und Montierens beschädigen.
- ▶ Verwenden Sie zur Schmierung ausschließlich das WEH® Schmiermittel Art. Nr. E99-40.
- ▶ Beachten Sie ebenfalls das Kapitel 9.1 Sicherheitshinweise zum Inspizieren und Warten auf Seite 48.

### 10.2 Demontage

- ▶ Drücken Sie die Dichtscheibe mit dem Griff des Schlitz-Schraubendrehers in den Adapter ein damit die Spannzangen zusammenfallen.



- ▶ Stellen Sie zur leichteren Demontage sicher, dass die Öffnung des Sicherungsringes nahe der Schlüsselstütze des Unterteils (Pos. 2) ist.
- ▶ Entfernen Sie den Sicherungsring aus dem Unterteil (Pos. 2) mit einem Schlitz-Schraubendreher.



- ▶ Nehmen Sie den Federhalter und die Druckfeder vom Adapter ab.



- ▶ Ziehen Sie die Schiebehülse (Pos. 1) leicht zurück.
- ▶ Drücken Sie Spannzangen zusammen und halten Sie diese zusammengedrückt fest.
- ▶ Ziehen Sie die Schiebehülse (Pos. 1) vollständig vom Adapter ab.



- ▶ Lassen Sie die Spannzangen langsam los, damit Sie sich öffnen können.

**Vorsicht:** Die Dichtscheibe kann beim Öffnen der Spannzangen heraus-springen. Öffnen Sie die Spannzangen nur langsam.



- ▶ Nehmen Sie die Dichtscheibe heraus.

### 10.3 Schmieren

- ▶ Schmieren Sie die Lauffläche der Dichtscheibe leicht mit dem WEH® Schmiermittel.



## 10.4 Montage

- Geben Sie die geschmierte Dichtscheibe in den Adapter.

**Achtung:** Achten Sie darauf, dass die Dichtscheibe korrekt auf der Druckfeder sitzt und sich eindrücken lässt.



- Drücken Sie die Dichtscheibe mit dem Griff des Schlitz-Schraubendrehers in den Adapter ein und drücken Sie die Spannzangen zusammen.



- Stecken Sie die Schiebehülse (Pos. 1) auf.

- Geben Sie die Druckfeder und den Federhalter auf den Adapter.

**Achtung:** Achten Sie auf die Einbaurichtung des Federhalters. Die große Fase muss in Richtung der Betriebsmedienzuleitung zeigen.



- Stecken Sie den Sicherungsring auf das Unterteil (Pos. 2) auf und drücken Sie ihn in den Einstich des Unterteils ein.

- Stellen Sie sicher, dass die Öffnung des Sicherungsringes nahe der Schlüsselstütze des Unterteils (Pos. 2) ist.



## 11. FEHLERBEHEBEN

Nr.	Fehler	Zu erkennen durch	Mögliche Ursache	Abhilfe
1	Gasaustritt beim Prüfen, bei steigendem Druck nachlassend	Ausblasgeräusche	Unsachgemäßes Anschließen	Prüfvorgang stoppen, Adapter nochmals anschließen
			Zuleitung zu starr	z. B. flexiblen Schlauch anbringen
2	Schiebehülse ist stark beschädigt oder gebrochen		Unsachgemäßes Anschließen	Prüfvorgang stoppen, Adapter nochmals anschließen
			Frontdichtung schadhaft	Frontdichtung austauschen, siehe Kapitel 9.4.7
3	Leckage am Adapter Leckage an der Betriebsmedienzuleitung	Ausblasgeräusche	Prüfling beschädigt	Entscheiden, ob Prüfung unterbrechen oder fortfahren
			Mechanische Überbeanspruchung durch unsachgemäßen Umgang	Prüfling wechseln
			Defekte Dichtungskomponenten	Adapter zur Wartung an WEH senden
			Verschraubungen sind undicht	Festziehen der Verschraubungen, siehe Kapitel 7. <i>Installieren</i>

Nr.	Fehler	Zu erkennen durch	Mögliche Ursache	Abhilfe
4	Segmente der Spannzangen werden nicht ausreichend gespreizt	Adapter sitzt zu locker, wackelt auf dem Prüfling	Verschleiß Adapter ist nicht richtig angeschlossen	Überprüfen Sie zuerst den Prüfling. Ist dieser defekt, ersetzen Sie den Prüfling. Ist es in Ordnung, senden Sie den Adapter zur Wartung an WEH Anschlussvorgang wiederholen
5	Adapter wackelt trotz richtigem Anschließen auf dem Prüfling	Anschlussgeometrie am Prüfling ist nicht in Ordnung	Abnutzung an der Anschlussgeometrie des Prüflings Abnutzung an den Spannzangen des Adapters	Prüfling austauschen Adapter zur Wartung an WEH schicken
6	Spannzangen deformiert	Schiebehülse lässt sich nicht mehr schließen	Mechanische Überbeanspruchung durch unsachgemäßen Umgang	Adapter zur Wartung an WEH schicken
7	Spannzangen schließen nicht	Schiebehülse lässt sich nicht mehr schließen	Falscher Prüfling	Richtigen Prüfling verwenden

Bei sonstigen Problemen kontaktieren Sie bitte WEH oder Ihren zuständigen Vertriebspartner.

## 12. ENTSORGUNG

- Entsorgen Sie das WEH® Produkt fachgerecht, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Beachten Sie die zum Zeitpunkt der Entsorgung gültigen nationalen und örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung.

## 13. ZUBEHÖR | ERSATZTEILE

### Verschlusschraube für Stopfenversion

Sollte der WEH® Adapter als Stopfen eingesetzt werden, wird der Anschluss „B1“ mit einer Verschlusschraube aus Messing (PVC-Dichtring) für den Niederdruckbereich verschlossen. Die Medienverträglichkeit der Dichtung ist vom Betreiber zu prüfen.

Bestellnummer	Beschreibung	Anschluss (Außengewinde)	Druckbereich
E69-9200	Verschlusschraube Niederdruck	G1/8"	0 - 50 bar
E69-9210	Verschlusschraube Niederdruck	G1/4"	0 - 50 bar
E69-9220	Verschlusschraube Niederdruck	G3/8"	0 - 50 bar
E69-9230	Verschlusschraube Niederdruck	G1/2"	0 - 50 bar
W9338	Verschlusschraube Niederdruck	G3/4"	0 - 50 bar

### Ersatzteile

Für die Wartung des WEH® Produktes stehen folgende Artikel zur Verfügung:

Bestellnummer	Position	Beschreibung
Auf Anfrage	Pos. 7	Frontdichtung

- Geben Sie bei der Bestellung die auf Ihrem WEH® Produkt gekennzeichnete Artikelnummer an.  
**Bitte beachten:** Beachten Sie zur richtigen Verwendung von WEH® Ersatzteilen das Kapitel 9. *Inspizieren | Warten auf Seite 48.*

## NOTES

**FR**

## Contact

Avez-vous des questions?  
N'hésitez pas à nous contacter!

*Fabricant:*

**WEH GmbH Verbindungstechnik**  
Josef-Henle-Str. 1  
89257 Illertissen / Allemagne  
Téléphone: +49 7303 95190-0  
Email: sales@weh.com  
[www.weh.com](http://www.weh.com)

© Tous droits réservés, WEH GmbH Verbindungstechnik.

Toute reproduction, distribution ou autre utilisation non autorisée des contenus protégés par le droit d'auteur est strictement interdite sans l'accord écrit de la société WEH GmbH Verbindungstechnik.

En cas de transmission d'une version plus récente du présent document, toutes les versions antérieures deviennent caduques. En principe, c'est la dernière version du document qui prévaut. Elle est consultable sur [www.weh.com](http://www.weh.com).

Nos Conditions Générales de Vente et l'Accord sur la Protection du Savoir-Faire et l'Assurance Qualité ([www.weh.com](http://www.weh.com)) s'appliquent en principe aux livraisons et autres prestations, à moins qu'il n'en soit expressément convenu autrement. Les Conditions Générales de l'acheteur ne sont pas applicables.

WEH® est une marque déposée de  
WEH GmbH Verbindungstechnik.

**DE**

## Kontakt

Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? Wir sind gerne für Sie da.

*Hersteller:*

**WEH GmbH Verbindungstechnik**  
Josef-Henle-Str. 1  
89257 Illertissen / Deutschland  
Phone: +49 7303 95190-0  
Email: sales@weh.com  
[www.weh.de](http://www.weh.de)

© Alle Rechte vorbehalten, WEH GmbH Verbindungstechnik.

Jegliches unbefugte Kopieren, Verbreiten und sonstige Nutzung der urheberrechtlich geschützten Inhalte ist ohne schriftliche Zustimmung der Firma WEH GmbH Verbindungstechnik untersagt. Mit Übermittlung einer aktuelleren Version des vorliegenden Dokuments verlieren alle älteren Versionen ihre Gültigkeit. Es gilt grundsätzlich die aktuellste Version des Dokuments. Diese finden Sie unter [www.weh.com](http://www.weh.com).

Für Lieferungen und sonstige Leistungen gelten grundsätzlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Know-How Schutz- und Qualitätssicherungsvereinbarung ([www.weh.com](http://www.weh.com)), sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers erkennen wir grundsätzlich nicht an.

WEH® ist eine eingetragene Marke  
der WEH GmbH Verbindungstechnik.